全国第三次土壤普查全程质量 控制技术规范 (征求意见稿)

2022年1月

目 次

1 适用范围	159
2 总则	159
3 样品采集	161
3.1 内部质量保证与质量控制	161
3.2 外部质量监督检查	163
4 样品制备、保存与流转	166
4.1 内部质量保证与质量控制	166
4.2 外部质量监督检查	169
5 样品分析测试	171
5.1 内部质量保证与质量控制	171
5.2 外部质量监督检查	178
6 数据审核	182
6.1 人员	182
6.2 数据完整性	182
6.3 数据规范性	184
6.4 数据准确性	185
6.5 有关要求	186
附件1样品采集环节质量控制检查记录	187
附件2样品制备、保存与流转环节质量控制检查记录	189
附件3检测实验室质量控制电子数据填报记录	191

1 适用范围

本技术规范是对全国第三次土壤普查(以下简称"土壤三普")全过程质量管理的基本要求。

本技术规范适用于土壤三普样品的采集、制备、保存、流转、检测、数据审核等过程的质量保证和质量控制。

2 总则

- 2.1 各省(区、市)土壤三普工作领导小组办公室根据 本省(区、市)土壤三普实施方案和本技术规范牵头制定本 省(区、市)土壤三普质量控制实施方案。
- 2.2 土壤三普实施三级质量控制机制,即单位内部质量保证与质量控制、省级质量监督检查、国家级质量监督检查。 其中省级质量监督检查和国家级质量监督检查统称为外部质量监督检查。全程质量控制具体流程见图 1。
- 2.2.1 单位内部质量保证与质量控制。由承担样品采集、制备、保存、流转、检测等有关单位负责。按照本技术规范,完善内部质量管理制度、制定质量控制措施、开展人员培训指导等。同时,自觉接受国家级和省级外部质量监督检查,从严落实全过程质量控制措施。
- 2.2.2 省级质量监督检查。由省级土壤三普工作领导小组办公室组建专家组,负责本区域内样品采集、数据审核环节质量控制工作;筛选确定省级质量控制实验室,负责本区域样品制备、保存、流转、检测等环节质量控制。

2.2.3 国家级质量监督检查。由国家级土壤三普工作领导小组办公室组建专家组,负责全国样品采集、数据审核环节质量控制工作;筛选确定国家级质量控制实验室,负责全国样品制备、保存、流转、检测等环节质量控制。

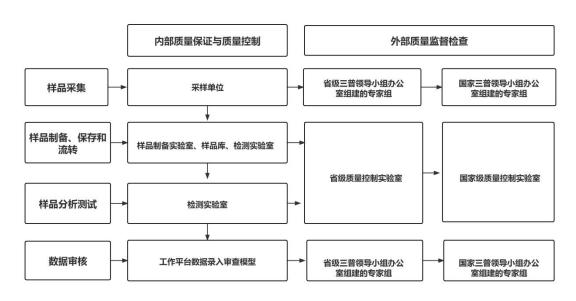


图 1 全程质量控制流程

- 2.3 承担土壤三普样品采集、制备、保存、流转、检测等任务有关单位应在完成主要工作任务时,提交工作质量自评报告。省级土壤三普工作领导小组办公室负责编制本省(区、市)质量保证与质量控制报告。国家级土壤三普工作领导小组办公室负责编制全国质量保证与质量控制报告。
- 2.4 单位内部质量保证与质量控制、省级质量监督检查、 国家级质量监督检查的质量检查人员应客观、公正地开展土 壤三普质量检查工作,如实记录检查工作情况。对质量检查

中发现的不符合要求的情况,被检查单位和有关责任人员应及时采取纠正和预防控制措施。

3 样品采集

各省(区、市)根据土壤采集实际需要,组建调查采样专业队,应严格按照《全国第三次土壤普查野外调查与采样规范》开展外业调查和采样工作。本环节质量控制包括单位内部开展的质量保证和质量控制措施,国家和省级土壤三普工作领导小组办公室组建专家组开展的外部质量监督检查。

3.1 内部质量保证与质量控制

3.1.1 采样人员

采样人员需接受国家级或省级土壤三普工作领导小组办公室统一组织的集中培训且通过考核获得培训证书,培训证书编号与土壤三普数据平台相关联,形成追溯。每个采样单位(调查采样队的管理单位)应指定至少1名质量检查员,负责对本单位负责区域内调查采样专业队的工作质量检查。

3.1.2 采样点位

3.1.2.1 点位确认

调查采样专业队按照统一配置的外业采样终端设备指示到达指定采样区域,采样区域需在"电子围栏"范围内方可采样。若指定采样区域不具备采样条件,需就近选择符合条件的替代点,进行样点现场调整和调查采样,并及时提交变更后的点位调查信息。剖面样点需按照最大代表性原则和土地利用主导性原则选点挖掘。

3.1.2.2 点位信息

采样人员通过外业采样终端记录点位信息,拍摄采样点 附近景观照片(东、南、西、北四个方位),保存和上传点 位信息到土壤普查工作平台。剖面土壤样品在记录经纬度的 基础上,还需上传全剖面照片和局部特写照片。

3.1.3 样品采集

3.1.3.1 采样要求

按照《全国第三次土壤普查外业调查采样技术规范》要求,科学采集符合数量、重量、层次或深度要求的表层土样、剖面土样、原状土样,对照采样记录检查采集是否符合要求,判断土样是否沾污。剖面观察面方向、剖面深度、剖面发生层划分及命名、剖面形态观察与记载、剖面发生层次样品采集、剖面纸盒样品采集、整段标本采集等是否符合要求。如发现问题,及时采取补救或更正措施。

3.1.3.2 样品标识

样品按照检测项目要求,分类包装并明确标识,检查样品标识是否符合要求,标签是否清晰、内外标签是否齐全、内容是否完整。剖面整段标本和纸盒样品要保证运输过程中完整性,避免挤压颠簸造成原状样本破碎。如发现问题,及时采取补救或更正措施。

3.1.4 质控要求

3.1.4.1 采样单位对外业调查采样队上传的采样信息检查率应达 100%。重点对采样位置偏移电子围栏的点位信息

开展检查,对于位置偏移超过 1000 米的点位,必须及时开展现场核查。

3.1.4.2 采样单位检查和审核后,调查采样专业队通过采样终端设备统一上传到土壤普查工作平台,土壤样品统一提交样品制备实验室。

3.1.5 问题与处理

- 3.1.5.1 采样单位发现调查采样专业队存在严重质量问题的,应要求该调查采样专业队重新采集最近两次检查期间采集的所有样品,或安排其他合格的调查采样专业队重新采集相关样品,必要时开展现场核查。
- 3.1.5.2 对于发现调查采样专业队存在的共性问题,省级 土壤三普工作领导小组办公室应加强人员培训和质量监督 检查等。

3.2 外部质量监督检查

土壤普查工作平台上传的外业调查采样信息,需经省级土壤三普工作领导小组办公室审核后方可确认。国家和省级土壤三普工作领导小组办公室采取资料检查与现场检查相结合的方式开展质量质量监督检查。质量监督检查工作由野外工作经验丰富、精通土壤物理化学性质的专家参与实施。

3.2.1 资料检查

资料检查重点对上传到土壤普查工作平台上的采样点信息、记录等进行检查。

3.2.1.1 检查内容

- 3.2.1.1.1 采样点位图检查:采样点的合理性、布设点位位移情况。
- 3.2.1.1.2 采样记录和照片检查:记录填写内容的完整性和正确性、景观照片是否齐全和清晰等。
- 3.2.1.1.3 采样环节自检情况检查: 采样单位检查和审核情况等信息。
 - 3.2.1.2 检查要求
- 3.2.1.2.1 省级检查采样文件资料应不低于本区域采样任务的 5%,重点检查位置发生明显偏移电子围栏范围文件资料,以及内部质量保证中发现存在问题或开展现场核查的点位采样资料。国家级检查采样文件资料应不低于全国采样任务的 2‰,重点检查位置发生明显偏移电子围栏范围采样点的文件资料,以及省级质量控制检查中发现存在问题的采样点资料。

3.2.2 现场检查

在文件资料检查的基础上,配合开展现场检查。现场检查在外业调查采样过程中配合开展,覆盖全采样周期。

- 3.2.2.1 检查内容
- 3.2.2.1.1 采样点检查:采样点的代表性与合理性、采样位置的正确性等(是否在电子围栏内);剖面点位、深度、观察面方向等。
- 3.2.2.1.2 采样方法检查:采样深度、单点采样、多点混合采样,采样人员操作、采样工具等;剖面发生层次样品采

集、剖面纸盒样品采集、整段标本采集等操作。

- 3.2.2.1.3 采样记录检查: 样点信息、剖面形态观察与记载信息、样品信息、工作信息等。
- 3.2.2.1.4 样品检查: 样品标签、样品重量和数量、样品包装容器材质、样品防沾污措施等。
- 3.2.2.1.5 样品交接检查: 样品交接程序、土壤样品交接 记录表填写是否规范、完整等。
 - 3.2.2.2 检查要求
- 3.2.2.2.1 省级现场检查应不低于本区域内采样任务的5‰,尽可能覆盖每个采样单位,重点针对采样单位检查或文件资料检查时发现严重问题的点位必须开展现场检查。国家现场检查应不低于全国采样任务的2‰,重点对各省(区、市)质量监督检查中发现严重问题的点位进行现场检查。每个检查组不少于3人。

3.2.2.2.2 其他要求

国家级和省级开展的采样外部质量监督检查、技术指导等工作,要尽量与调查采样专业队现场调查工作结合,建立"随时发现问题、随时解决问题"的工作机制。

3.2.3 问题发现与处理

对检查中发现的问题,质量检查人员应及时向有关责任人指出,并根据问题的严重程度责令其采取适当的纠正和预防措施。通过加强人员培训、提高检查比例、重新采集相关样品、更新点位信息资料等方式建立健全样品采集环节质量

监督检查长效机制。

- 3.2.4 样品采集环节质量控制检查记录(附件1)通过采 样终端设备上传土壤普查工作平台质量控制模块。
 - 4 样品制备、保存与流转

样品制备实验室应严格按照《全国第三次土壤普查样品制备、保存、流转和检测技术规范》开展样品制备、保存和流转等工作。本环节质量控制包括制备、保存、流转等单位开展的内部质量保证与质量控制,国家和省级质量控制实验室开展外部质量监督检查等。

4.1 内部质量保证与质量控制

4.1.1 样品制备

4.1.1.1 人员

制样人员需通过国家级或省级土壤三普工作领导小组 办公室统一组织的集中培训,取得培训结业证书。样品制备 实验室确定若干制样小组,每个制样小组确定1名人员、样 品制备实验室确定1名人员负责样品制备质量检查工作。

4.1.1.2 制样场地

满足土壤样品制备的场地要求。应分设相应数量的风干室和制样室。

风干室应通风良好、整洁、防尘、无易挥发性化学物质, 并避免阳光直射。

制样室应通风良好,每个制样工位应做适当隔离。

制样室内应具备宽带网络条件,并安装在线全方位监控

摄像头,随时接受国家或省级质量控制实验室的远程实时检查。

4.1.1.3 制样工具

应具备足量的符合制样要求的工具,应避免使用含有待 测组分或测试有干扰的材料制成的制备样品工具和包装容 器。每制备完成一个样品后,应确保设备清洗干净,避免制 样过程的交叉污染。

4.1.1.4 制样流程

样品干燥、研磨、筛分、混匀、缩分、装瓶等过程符合要求。

4.1.1.5 有关要求

- 4.1.1.5.1 制样过程每一份样品都是均匀的来自该样品总量。制样过程中样品全部过筛,损失率不高于10%,并有详细制样记录。
- 4.1.1.5.2 样品制备实验室通过监控摄像对制样小组制样工作进行实时检查。同时,检查样品标识清晰、信息完整等情况,开展制样质量内部检查应不低于总工作量的 5%,同时核查土壤样品制备记录表。

4.1.2 样品保存

4.1.2.1 人员

负责土壤三普样品制备、流转、保存和检测单位应配备 样品管理员。样品管理员应经过培训和能力确认,并保留相 应的培训和能力确认记录。

4.1.2.2 保存场所

土壤样品保存场所应保持干燥、通风、无阳光直射、无污染。应有环境条件监控设备、样品存放区域的空间标识和样品编号的检索引导。

4.1.2.3 样品管理

样品管理员和承担土壤三普样品制备、流转、保存和检测的各单位应定期对库存样品的状态(标签清晰、重量和数量、样品粒度、包装容器等)、环境条件和出入库等进行检查并记录。及时发现问题并采取纠正和预防措施。

4.1.3 样品流转

- 4.1.3.1 样品制备实验室按照有关产品状态、数量等要求将样品流转到检测实验室和样品库,并将剩余样品留存备用。
- 4.1.3.2 收样单位(检测实验室、样品库)在样品交接过程中,应对接收样品的质量状况进行检查,检查内容主要包括:样品标识、重量、数量、状态、包装容器、保存温度、样品应送达时限、寄样人等。
- 4.1.3.3 在样品交接过程,收样单位如发现送交样品有下列严重质量问题,应拒收样品,并及时通知省(区、市)样品制备实验室。

样品无编号、编号混乱或有重号。

样品在运输过程中受到破损或沾污。

样品重量或数量不符合规定要求。

样品不满足原状土要求。

样品粒径不符合规定要求。

样品经验收合格后,收样单位样品管理员应在土壤样品 交接记录表上签字,注明接样日期、接样人等信息,并返回 给样品制备中心。

4.1.3.4 有关要求

在土壤样品转流到检测实验室前,省级质量控制实验室在送检样品中插入密码平行样品和统一监控样品,并进行样品转码,再发送到检测实验室。

4.1.4 问题发现与处理

样品制备、保存和流转环节质量保证工作中发现问题,各单位和省级质量控制实验室应及时采取预防和纠正措施。

4.2 外部质量监督检查

在样品制备、保存和流转环节开展质量保证工作基础上, 国家和省级质量控制实验室开展质量监督检查。

4.2.1 样品制备

- 4.2.1.1 制样人员检查: 是否通过专业培训,取得培训结业证书。
- 4.2.1.2 制样场所检查:影像监控设备、环境条件、防污染措施是否符合要求。
- 4.2.1.3 制样工具检查: 磨样设备、样品筛、辅助制样工具等是否齐全、完好, 分装容器材质规格是否满足技术要求, 磨样设备是否正常运转和定期维护, 制样工具在每次样品制备完成后是否及时清洁。

- 4.2.1.4 制样流程检查: 样品风干、研磨、筛分、混匀、缩分、装瓶过程是否规范。
- 4.2.1.5 已加工样品检查: 样品瓶标签、样品重量和数量、 样品粒径、样品包装和保存是否规范, 留存样品保存条件是 否规范。
- 4.2.1.6 制样原始记录检查:影像监控记录的完整性、记录表填写内容完整性、准确性、真实性、原始性等。
- 4.2.1.7 制样自检信息检查: 检查三普工作平台中制样小组和样品制备实验室检查人员提交的检查信息等。

4.2.2 样品保存

- 4.2.2.1 人员:检查样品管理员是否有培训和能力确认记录等。
- 4.2.2.2 保存条件:检查样品贮存场所是否满足《全国第三次土壤普查样品制备、保存、流转和检测技术规范》相关要求,是否有环境条件监控设备、样品存放区域的空间标识和样品编号的检索引导。
- 4.2.2.3 定期检查: 应对库存样品的状态, 样品保存条件、 环境条件监控记录和出入库等进行检查。
- 4.2.2.4 检查有无纸质样品交接记录及交接记录的正确性与完整性。

4.2.3 样品流转

4.2.3.1 样品交接记录表检查:交接内容是否填写完整、 规范等。 4.2.3.2 流转样品中密码平行样品和统一监控样品添加是否符合要求。

4.2.4 检查要求

省级质量控制实验室质量监督检查样品制备、保存、流转等数量应分别不少于本区域总样量的 5%, 国家级质量控制实验室在省级检查的基础上随机抽查。检查工作覆盖制样、保存和流转工作周期。

4.2.5 问题发现与处理

对检查中发现的问题,质量检查人员应及时向有关责任人指出,并根据问题的严重程度要求其采取适当的纠正和预防措施。通过加强人员培训、提高检查比例、调取留存样品、重新制备相关样品的方式建立健全样品制备、保存与流转环节质量监督检查长效机制。

4.2.6 样品制备、保存与流转环节质量控制检查记录(附件2)需及时上传土壤普查工作平台质量控制模块。

5 样品分析测试

省级土壤三普工作领导小组办公室在国家筛选的检测实验室名单中,确定本区域样品检测实验室。检测实验室应严格按照《全国第三次土壤普查样品制备、保存、流转和检测技术规范》开展样品分析测试工作。本环节质量控制包括检测实验室开展的内部质量保证与质量控制,国家和省级质量控制实验室开展的外部质量监督检查等。

5.1 内部质量保证与质量控制

5.1.1 检测方法的选择与验证

- 5.1.1.1 检测实验室应根据实际情况选用《全国第三次土壤普查样品制备、保存、流转和检测技术规范》中推荐的检测方法。
- 5.1.1.2 检测实验室在正式开展土壤三普样品检测任务之前,完成对所选用检测方法的检出限、测定下限、精密度、正确度、线性范围等方法各项特性指标的验证,并形成相关质量记录。

5.1.2 空白试验

- 5.1.2.1 每批次样品(不多于50个样品)分析时,应进行空白试验,检测空白样品。检测方法有规定的,按检测方法的规定进行;检测方法无规定时,要求每批次分析样品应至少2个空白试验。
- 5.1.2.2 空白试验结果一般应低于方法检出限。若空白试验结果低于方法检出限,则可忽略不计;若空白试验结果略高于方法检出限但比较稳定,可进行多次重复试验,计算空白试验平均值并从样品检测结果中扣除;若空白试验结果明显超过正常值,实验室应查找原因并采取适当的纠正和预防措施,重新对样品进行检测。

5.1.3 仪器设备定量校准

5.1.3.1 标准物质

分析仪器校准应首选有证标准物质。没有有证标准物质 时,选用参比物质。

5.1.3.2 校准曲线

采用校准曲线法进行定量分析时,一般应至少使用 5 个浓度梯度的标准溶液(除空白外),覆盖被测样品的浓度范围,且最低点浓度应在接近方法测定下限的水平。检测方法有规定时,按检测方法的规定进行;检测方法无规定时,校准曲线相关系数原则上要求为 r>0.999。

5.1.3.3 仪器稳定性检查

连续进样分析时,每检测20个样品,应测定一次校准 曲线中间浓度点,确认分析仪器校准曲线是否发生显著变化。 检测方法有规定的,按检测方法的规定进行;检测方法无规 定时,相对偏差应控制在10%以内,超过此范围时需要查明 原因,重新绘制校准曲线,并重新检测该批次全部样品。

5.1.4 精密度控制

- 5.1.4.1 在每批次分析样品中,随机抽取不低于 5%的样品进行平行双样分析; 当批次样品数 < 20 时,应随机抽取至少1个样品进行平行双样分析。
- 5.1.4.2 由实验室质量控制人员采取平行双样密码分析或留样复测的方式开展质量控制。
- 5.1.4.3 样品检测项目平行双样检测精密度允许范围应符合方法要求。
- 5.1.4.4 平行双样检测合格率按每批次同类型样品中单个检测项目进行统计,一般统计单元为 1000 个样品,计算公式如下:

合格率(%) = $\frac{\text{合格样品数}}{\text{总分析样品数}} \times 100$

对平行双样检测合格率要求应达到 95%。当合格率小于 95%时,应查明产生不合格结果的原因,采取适当的纠正和 预防措施。除对不合格结果重新检测外,应再增加 5%~15% 的平行双样分析比例,直至总合格率达到 95%。

5.1.5 正确度控制

5.1.5.1 使用标准物质

5.1.5.1.1 当具备与被测土壤样品基本相同或类似的有证标准物质(或参比物质)时,应在每批次样品分析时同步均匀插入与被测样品含量水平相当的有证标准物质进行检测。每批样品至少做待测元素含量高、低2组质控样,质控样结果应满足表1要求。当批次分析样品数<20时,应至少插入1个标准物质。

表 1 土壤样品分析测试精密度和准确度允许范围

사내가도		精瓷	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	准确度
检测项 目	含量范围	室内相对偏差	室间相对偏差	相对误差
日日	(mg/kg)	(%)	(%)	(%)
	< 0.1	35	40	40
总镉	$0.1 \sim 0.4$	30	35	35
	>0.4	25	30	30
	< 0.1	35	40	40
总汞	$0.1 \sim 0.4$	30	35	35
	>0.4	25	30	30
	<10	20	30	30
总砷	10~20	15	20	20
	>20	10	15	15
	<20	20	25	25
总铜	20~30	15	20	20
	>30	10	15	15

	<20	25	30	30
总铅	20~40	20	25	25
	>40	15	20	20
	< 50	20	25	25
总铬	50~90	15	20	20
	>90	10	15	15
	< 50	20	25	25
总锌	50~90	15	20	20
	>90	10	15	15
	<20	20	25	25
总镍	20~40	15	20	20
	>40	10	15	15
	< 0.1	35	40	40
其余无	0.1~1	30	35	35
机检测	1.0~10	20	30	25
项目	10~100	15	25	20
切日	100~1000	10	20	15
	>1000	5	10	10

- 5.1.5.1.2 当出现不合格结果时,应查明其原因,采取适当的纠正和预防措施,并对该标准物质样品及与之关联的土壤三普送检样品重新进行检测。
 - 5.1.5.2 绘制质量控制图
- 5.1.5.2.1 必要时,检测实验室可绘制质量控制图对样品检测过程进行质量监控。
- 5.1.5.2.2 正确度控制图可通过多次检测所用质控样品获得的均值 (\bar{x}) 与标准偏差 (s) 进行绘制,即在 95%的置信水平,以 \bar{x} 作为中心线、 \bar{x} ±2s 作为上下警告线、 \bar{x} ±3s 作为上下控制线绘制。
- 5.1.5.2.3 每批次样品分析所带质控样品的测定值落在中心线附近、上下警告线之内,则表示检测正常,此批次样

品检测结果可靠;

如果测定值落在上下控制线之外,表示检测失控,检测结果不可信,应检查原因,采取纠正措施后重新检测;如果 出现以下几种情况,表示检测结果虽可接受,但有失控倾向, 应予以注意。

- 一一连续3点中有2点落在中心线同一侧的上下警告线 以外;
- ——连续5点落在中心线同一侧的1倍标准偏差(s)以外;
 - ——连续9点或更多点落在中心线同一侧;
 - 一一连续7点递增或递减;

5.1.6 异常样品复检

检测数据异常时,要对实验室精密度和正确度进行检查。 对于超出正常值范围的样品应 100%进行复检,或采取人员 比对、实验室间比对等方式确认检测结果的可靠性。

5.1.7 检测数据记录与审核

- 5.1.7.1 检测实验室应保证检测数据的完整性,确保全面、客观地反映检测结果,不得选择性地舍弃数据,人为干预检测结果。
- 5.1.7.2 检测人员应对原始数据和报告数据进行校核。对 发现的可疑报告数据,应与样品检测原始记录进行校对。
- 5.1.7.3 检测原始记录应有检测人员、校核人员、审核人员的三级签字。

- 5.1.7.4 检测人员负责按照相关要求,如实填写原始记录。
- 5.1.7.5 校核人员负责对该检验项目的原始记录填写的完整性、正确性进行校核,对计算结果进行验算,判定检验结果是否符合技术标准规定的允差范围,并考虑以下因素:分析方法、分析条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和内部质量控制数据等。
- 5.1.7.6 审核人员应对最终记录结果进行审核把关,审核数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性。
- 5.1.7.7 检测结果低于方法检出限时,注明未检出,同时给出本实验室的方法检出限值。

5.1.8 实验室内部质量评价

每个检测实验室在完成土壤三普样品检测合同任务时, 应对其最终报出的所有样品检测结果的可靠性和合理性进 行全面、综合的质量评价,并提交质量评价总结报告。报告 内容包括:

- 5.1.8.1 承担的任务基本情况介绍;
- 5.1.8.2 选用的检测方法,以及确认结果;
- 5.1.8.3 样品检测精密度控制合格率;
- 5.1.8.4 样品检测正确度控制合格率;
- 5.1.8.5 异常样品复检合格率;
- 5.1.8.6 为保证样品检测质量所采取的各项措施,以及整改措施和结果;
 - 5.1.8.7 总体质量评价。

5.2 外部质量监督检查

在分析测试实验室内部质量保证的基础上,由省级质量控制实验室和国家级质量控制实验室具体负责实施。

5.2.1 密码平行样品

利用土壤三普指定点位增加采集样品量的方式,将指定点位土壤样品制成平行样品作为外部质量控制样品,用于评价实验室分析测试的精密度,以控制随机误差。密码平行样品随同批次土壤样品流转到检测实验室进行分析测试。

5.2.1.1 密码平行样品测试结果的精密度以两次检测结果(A和B)的相对偏差(RD)表示。

RD 计算公式如下:

$$RD(\%) = \frac{|A - B|}{A + B} \times 100$$

- 5.2.1.2 实验室内密码平行样品检测质量累积合格率应达到 90%。
 - 5.2.1.3 当不能达到上述合格率要求时,应采取以下措施:

对密码平行样不合格结果,由省级质量控制实验室通知承担样品分析测试任务的实验室对留样进行复检。如复检确认不属于密码平行样品均匀性等引起的分析测试误差,省级质量控制实验室应要求该实验室对与该密码平行样品一起送检的所有样品进行复检;复检确认属于密码平行样品本身引起的分析测试误差,只要与该批次送检样品同期实验室内

部质控数据及统一监控样品分析测试结果均合格,省级质量 控制实验室仍可认定该批次样品分析测试结果合格。必要时, 省级质量控制实验室可参与留样复检。

5.2.2 统一监控样品

监控样品是一种理化性质和组成足够均匀稳定的外部质量控制样品,用于评价实验室分析测试的准确度,以控制系统误差。统一监控样品随普查样品一起流转到承担分析测试任务的实验室,要求实验室与该批次普查样品一起进行分析测试。

5.2.2.1 统一监控样测试结果的准确度以相对误差(RE) 表示。将统一监控样的分析测试结果(x)与统一监控样的 给定值值 (μ)进行比较,计算相对误差(RE)。

$$RE(\%) = \frac{x-\mu}{\mu} \times 100$$

- 5.2.2.2 实验室对统一监控样品分析测试质量累积合格率应达到85%。
- 5.2.2.3 当不能达到上述合格率要求时,省级质量控制实验室应要求分析测试实验室查明发生问题的原因,采取适当的纠正和预防措施,同时向分析测试实验室提供新的统一监控样品,并要求其插入已完成但结果不合格的送检批次样品中一起进行复检,直至统一监控样品复检累积合格率达到规

定要求。

5.2.3 能力验证

国家级质量控制实验室每年组织开展能力验证考核。国家级质量控制实验室3年能力验证考核实现对省级质量控制实验室和样品制备实验室、检测实验室覆盖率100%。具体能力验证方案由国家级质量控制实验室提出并实施。能力验证考核出现不合格结果的实验室限期进行整改。

5.2.4 留样抽检

在检测实验室开展样品分析测试过程中,省级质量控制 实验室和国家级质量控制实验室按照有关要求同时开展留 样抽检,加强质量控制工作。

- 5.2.4.1 省级抽检量不低于本区域检测样品量的 5‰, 国家抽检量不低于检测样品量的 3‰。
 - 5.2.4.2 留样复测结果的合格率应达到80%以上。
- 5.2.4.3 留样抽检不合格,省级质量控制实验室应从留存样品中再提供一份进行再次复检。如再次复检结果与初次分析测试结果一致,但与前次复检结果不一致,省级质量控制实验室可采用检测实验室的初次分析测试结果;再次复检结果与前次复检结果一致、但与初次分析测试结果不一致,省级质量控制实验室应要求检测实验室对发现问题样品分析批次的所有样品进行复检。留样抽检过程精密度和正确度参考表 1。

5.2.5 飞行检查

国家级质量控制实验室会同省级质量控制实验室共同负责飞行检查,实行专家组长负责制。检查组组长应由取得国家级或省级检验检测机构资质认定评审员担任,检查组成员须具有高级以上技术职称或从事耕地土壤检测、相关业务5年以上。

5.2.6 实验室外部质量评价

- 5.2.6.1 密码平行样品分析测试结果质量评价:密码平行样品两次测定结果的相对偏差(RD)应满足表 1 中室内相对偏差要求。
- 5.2.6.2 统一监控样品分析测试结果质量评价: 统一监控样品分析测试结果与给定值的相对误差(RE)应满足表 1 的允许值范围。
- 5.2.6.3 留样抽检结果质量评价: 留样复测两次测定结果的相对偏差(RD)应满足表1中实验室室间相对偏差要求。

5.2.7 检测结果报告

- 5.2.7.1 检测实验室每分析测试完成一批次送检样品,除 须按照本实验室质量管理体系要求编制纸质检测报告外,还 须按照土壤三普实验室分析测试数据填报要求,填报样品分 析测试结果及同批次实验室内、外部质量控制数据。
- 5.2.7.2 检测实验室应在每批次送检样品分析测试完成后一周内,向省(区、市)的质量控制实验室报送该批次送检样品的纸质检测报告和土壤普查工作平台导出的电子数据。

- 5.2.7.3 各省(区、市)样品分析测试结果统一由省级质量控制实验室审核后确认上报。
- 5.3 检测实验室质量控制电子数据填报记录(附件3) 需及时上传土壤普查工作平台质量控制模块。

6 数据审核

数据审核主要依托专家审核、会商以及利用数据审查模型等措施开展。本环节质量控制包括省级土壤三普工作领导小组办公室组建专家组开展数据审核,国家土壤三普工作领导小组组建专家组开展数据质量监督检查等。

6.1 人员

6.1.1 专业背景

数据入库审核需由国家级或省级科研、教学和推广领域 从事土肥工作 10 年以上或具有高级专业技术职称的专家负责,每个审查或抽查组负责专家至少 2 名。

6.1.2 人员培训

国家层面组织对各省(区、市)负责数据入库审核的专家进行集中培训,培训内容包括普查数据的完整性、规范性和准确性审查等。

6.2 数据完整性

外业调查采样环节,采用"电子围栏"管理软件,对采样位置和填报信息进行管理,建立全程数据可信追溯模块,确保信息填报的完整性。内业测试化验环节,通过数据入库接口对数据的完整性进行筛查。质量控制则对上报数据时的

缺失信息进行校核处理。

6.2.1 文本型数据缺失

- 6.2.1.1 外业调查"电子围栏"提醒:通过外业调查"电子围栏"管理软件对采样点及剖面调查时填报的文本数据缺失进行提醒(针对野外网络未覆盖,需离线上传的点位)。
- 6.2.1.2 数据库入库提醒:建立数据分级审核机制,通过 全程数据可信追溯模块对入库缺失数据进行提醒。
- 6.2.1.3 属性提取:根据空间位置信息从工作底图上提取 缺失数据。
- 6.2.1.4 删除: 当缺失值所占的比例较少且无法获取缺失数据时,可以使用删除法,以减少样本数据量来换取数据的完整性。

6.2.2 数值型数据缺失

- 6.2.2.1 数据库入库提醒:建立数据分级审核机制,全程数据可信追溯模块对入库缺失数据进行提醒。
- 6.2.2.2 均值:根据行政信息提取一定范围(如乡、村)、 一定时期或根据空间信息提取一定距离、最近15个点的信息,使用均值(平均值、中位数、众数)来替换缺失值。
- 6.2.2.3 删除: 当缺失值所占的比例比较少时,可以使用删除法,以减少样本数据量来换取数据的完整性。
- 6.2.2.4 属性提取: 当缺失值所占的比例较少且复测数据 无法获取时,可以进行空间插值的指标,先进行空间插值, 再根据空间位置信息提取数据。

6.2.2.5 不处理缺失值: 当缺失值所占的比例比较大时, 在数据库中保留缺失值,后期分析时不使用此指标。

6.2.3 图片型数据缺失

- 6.2.3.1 外业调查"电子围栏"提醒:通过外业调查"电子围栏"管理软件对采样点及剖面调查时拍摄照片的上传进行缺失提醒(针对野外网络未覆盖,需离线上传的点位)。
- 6.2.3.2 数据库入库提醒:建立数据分级审核机制,全程数据可信追溯模块对入库缺失图片数据进行提醒。

6.3 数据规范性

采用数据库审查相关模块,对入库数据规范性进行审查。

6.3.1 拼写错误

主要是指在录入数据时,出现错别字、同音字的。如稻 写成稲、砂写成沙等,通过数据审查予以校对。

6.3.2 标准不一致

主要是指各项目间填写标准不一致而产生的错误,如土壤类型信息若不一致,要按照《土壤分类与代码》(GB 17296);项目中行政信息的变更造成的不一致等。

6.3.3 表现形式不同

主要包括指标名称不一致,如锌与 Zn;单位不一致,如ppm 与 mg/kg;行政单位名称使用全称与简写,如内蒙古自治区与内蒙古、门源回族自治县与门源县等,按照内业测试技术规范统一指标有效位数、计量单位等,按照数据库内置数据字典统一指标名称和相关信息等。

6.4 数据准确性

6.4.1 文本型数据

6.4.1.1 唯一值

对指标做唯一值计数统计,查看指标描述是否符合数据 库格式要求,是否存在问题,如数据未标准化、描述信息出 现错别字、同音字等。

6.4.1.2 处理方法:描述修改、补充(人工),在数据录入时采用选择项或自填项,尽量确保数据准确性。例如:行政信息按照民政部行政区划信息统一;经纬度按照工作底图和制图规范,统一点位经纬度坐标信息;土壤类型信息按照《土壤分类与代码》(GB 17296)统一;土地利用方式按照第三次国土调查土地利用信息统一;种植制度按照农业区划信息进行统一。

6.4.2 数值型数据

6.4.2.1 不精确值或错值

主要包括指标检测不准确、位置信息不准确、数据录入错误等。

6.4.2.2 处理方法:建立土壤主要指标数据质量审查模型, 采用设定阈值、指标相关关系等方式,对入库数据进行单点、 单指标异常值、批量数据合理性等方面进行审查。

极值法: 常用的统计量是均值、标准差、最大值、最小值、分位数等, 用来判断变量的取值是否超出了合理的极值范围, 是否存在离群值。

箱型图: 箱形图是一种用作显示一组数据分散情况资料的统计图, 主要用于反映原始数据分布的特征。异常值通常被定义为小于 QL-1.5 IQR 或者 大于 Qu+1.5 IQR 的值(QL 称为下四分位数, Qu 称为上四分位数, IQR 称为四分位数间距)。

Z分数:如果指标数据服从正态分布,异常值是远离数据平均值,分布两端的数据点。使用公式(x是指标值,μ是平均值,δ是标准偏差)计算的归一化z分数,通过设定阈值(一般设置为 2.5、3.0 和 3.5)来筛选异常值。

空间分析:空间分析(聚类和异常值分析工具)识别具有统计学上的显著性的空间异常值(高值由低值围绕或低值由高围绕的值)。

关联分析:存在量化关系的指标,通过设定组合阈值来 筛选异常值,如碳氮比。

6.5 有关要求

省级土壤三普工作领导小组办公室组建的专家组负责本区域全部入库数据审核,确认后再上报土壤普查工作平台。 国家土壤三普工作领导小组办公室组建的专家组对各省(区、市)上报数据进行质量监督检查,检查比例不少于2‰。对于发现问题的数据,组织重新补报。

附件 1

样品采集环节质量控制检查记录

表 1-1 采样文件资料检查记录

采样地区:					县					
	 采样	调查采		采	样点位图档	查	采	样记录和照片	检查	
检查日期	单位 代码	样专业 队代码	样点编 号	样点合 理性	丢失点 位	布设点 位位移 情况	漏记项目	错记项目	景观照片是 否齐全、清晰	发现的问题及 处理意见
改正情况							审核意见			
注:分别技	安照检查	内容填写,	点位图、	样品检查	存在问题均	用文字记:	录;记录发生问	题的项目栏。		
检查人:							检查组长:			

表 1-2 采样现场检查记录

采样地区	. :				<u> </u>			市	-			县														
						采木	羊点木	 检查				<u>-</u>	 采样方法	去检查		采	样记	录检	查			样品检查	<u></u>		样品交接	
检查日期	采样单位代码	调查采样专业队代码	样点编号	样点的代表性与合理性	经度/度	纬度/度	误差 / 米	剖面点位	剖面深度	观察面设置	采样深度	单点或多点混合	剖面发生层样品	剖面纸盒样品	整段标本	样点信息	剖面形态观察与记载信息	样品信息	工作信息	样品重量	样品数量	样品标签	包装容器	防沾污措施	交接程序	发现的问题及处理意见
改正情况注:点位文字记录		至栏口	中经,	度、	纬度	为现	1.500 1.500	企查	坐标,	, 应	准确	至小	数点后	5位;	误差分	审核		坐标	与布	万点矛	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	坐标之间的	为距离	,其任	也各检查项坛	为用
检查人:																检查	 组长	:								

附件 2

样品制备、保存与流转环节质量控制检查记录

表 2-1 样品制备加工检查记录

检	制制样			制	制样工具			制样流程			已加工样品			ı	制样记录		发现问 题及处 理意见					
位查 日期	村 单位	村 小组	件品编号	影响监控设备	环境条件	防污 染措 施	磨样设备	样品筛	分装容器	干燥	研磨	筛分	混匀	缩分	装瓶	标签	重量	粒度	包装	完整性	及时性	
	上 进情 兄										I		审包	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
		字记录	录检查	E 发现	的问题	题									I							
检查	去人:												检查	组长	•							

2-2 样品交接记录

送样单位	·	_送样单位	代码:								
样包编	检测项	样品数		//	符合性检查	Ē					
件也编 号	極例切	十	样品重	包装完	标签完	保存温	送检时				
7	口	里	量	好	好	度	间				
存在问题	! :										
接样单位		接样单	单位代码:		接样负	负责人:					
接样日期]: 年	月 日									

2-3 样品保存检查记录

				检查内容							
保存单位代	样品编	样品标	包装容	样品状	保存条	日常检查记					
码	号	识	器	态	件	录					
发现的问题及	及处理意见	:		改进情况	:						
检查人:				整改人:							
年 月	E			年 月	E						

附件 3

检测实验室质量控制电子数据填报记录

表 3-1 空白试验记录

实验室代码	检测日期	样品类型	样品编号	检测项目	分析方法	检出限	空白试验结果	结果评价	检测人员

3-2 平行双样分析测试结果记录

实验室 代码	检测日期	样品类型	样品编号	检测项目	检测值 A	检测值 B	相对偏 差 RD	结果评价	检测人员

3-3 平行双样分析测试合格率记录

实验室代 码	报告日期	样品类型	检测项目	批次样品数	合格样品数	合格率

3-4 标准物质分析测试结果记录

实验室 代码	检测日期	样品类型	检测项目	标准物质编号	标准值 及其不 约定性	检测结果	相对误 差 RE	结果评价	检测人员

3-5 准确度控制合格率记录

实验室代码	报告日期	控制方式	样品类型	检测项目	批次样品数	合格样品数	合格率

3-6 异常样品复检记录

实验室代码	检测日期	样品类型	样品编号	检测项目	检测值 A	检测值 B	相对 偏差 RD	结果评价	检测人员

3-7 异常样品复检率记录

实验室代码	报告日期	 样品类型	检测项目	批次样品数	异常样品数	复检样品数	合格率

,_____